




25. Meer vlekken...



26. Het laatst gecontroleerde paneel heeft dezelfde krassen als de voorgaande. Die krasplekken op deze panelen (als 9e & 10e gecontroleerd) lijken in spiegelbeeld ten opzichte van elkaar. Hier ook weer aluminium krulletjes gevonden, zoals op de foto zichtbaar is.

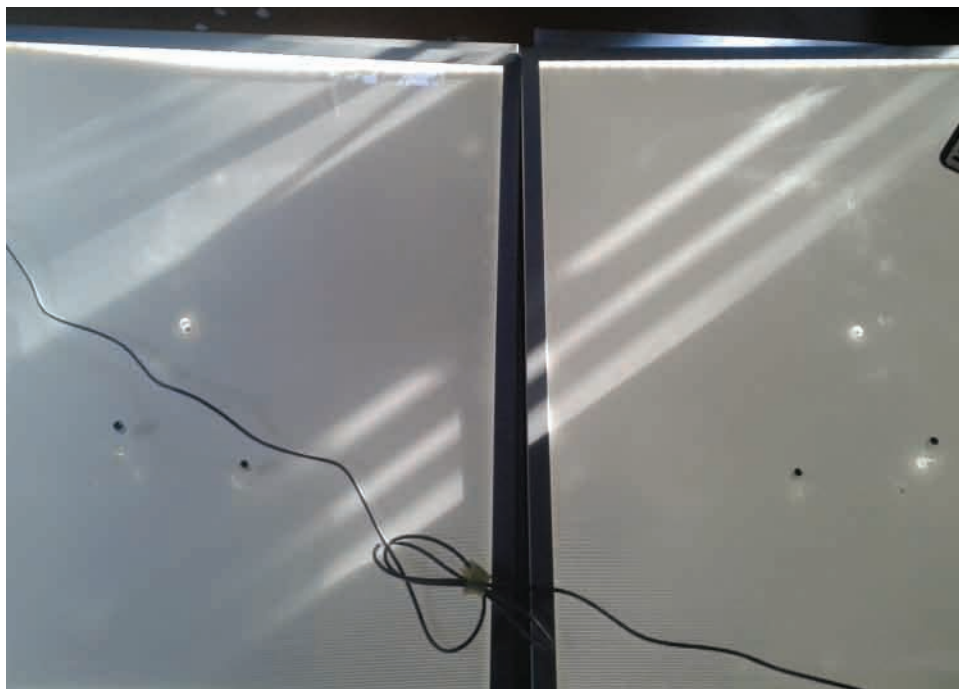

27. De panelen 9 en 10 naast elkaar, de gespiegelde krasplekken; de vier moertjes geven de plekken aan. Zie ook de 'kraswolken' bovenaan. De panelen zijn steeds per **twee** verpakt, met de lichtzijden tegen elkaar aan.

28. Een 'kraswolk' in detail. Opvallend is dat de panelen die in een dubbele hoeveelheid noppenfolie zijn ingepakt relatief in betere staat zijn!

